


# wedi *Subliner Dry*

# ...wedi®

Ⓓ wedi Subliner Dry auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

Ⓔ Lay out wedi Subliner Dry and cut to size using a cutter or scissors.


Ⓕ Poser wedi Subliner Dry et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

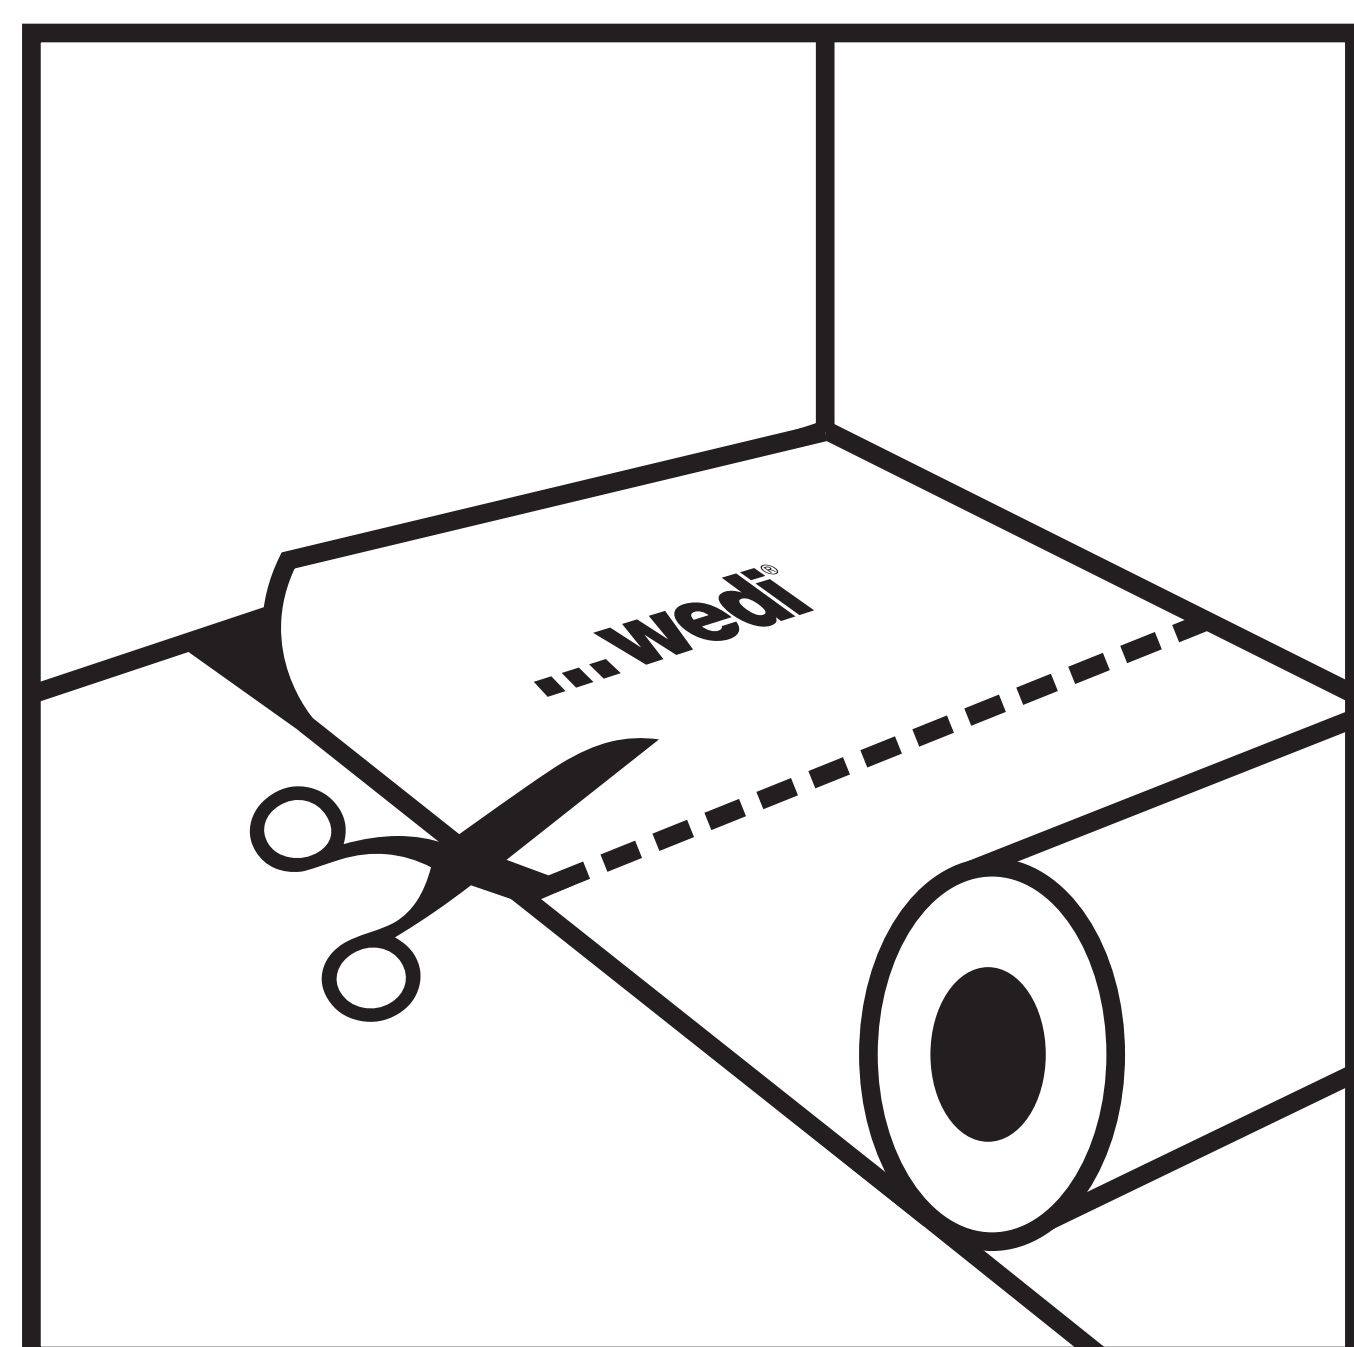

Ⓖ Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

ⒼB Apply thin-bed mortar to the prepared sub-floor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


Ⓕ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

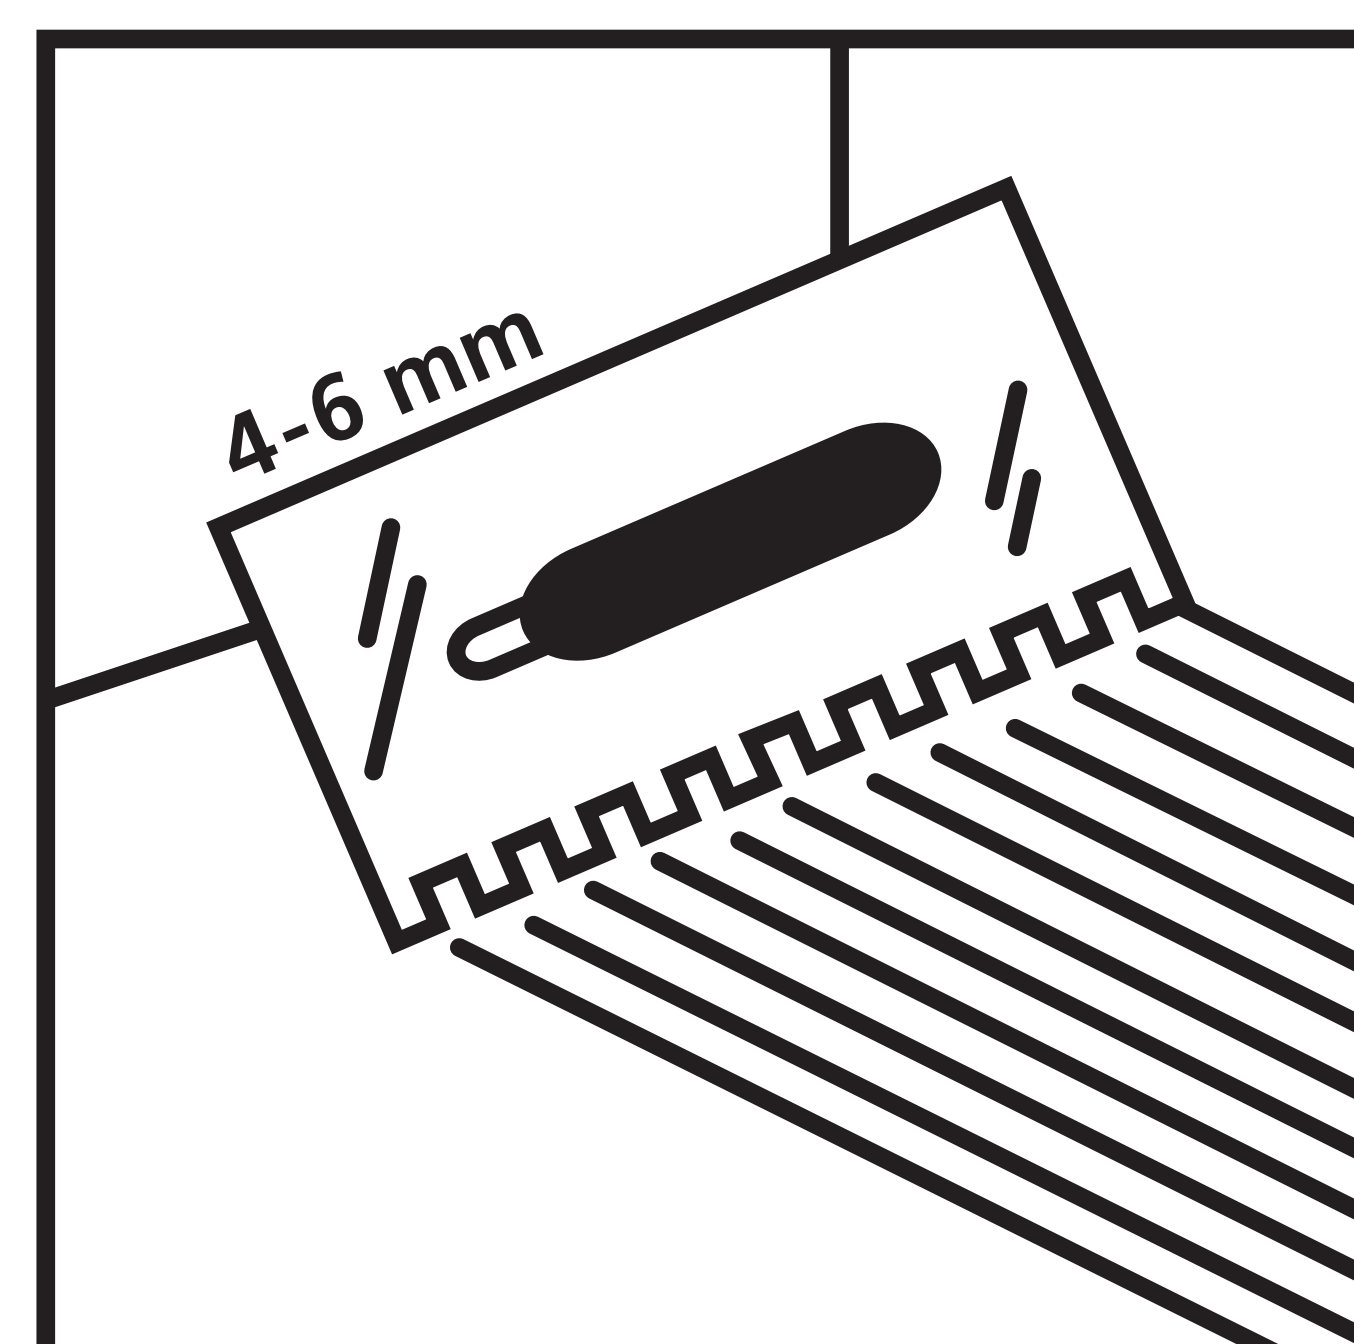

Ⓖ wedi Subliner Dry mit der bedruckten Seite nach oben einlegen und mit Gummiwalze oder Holzbrett andrücken.

ⒼB Insert wedi Subliner Dry with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



Ⓕ Poser le wedi Subliner Dry face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

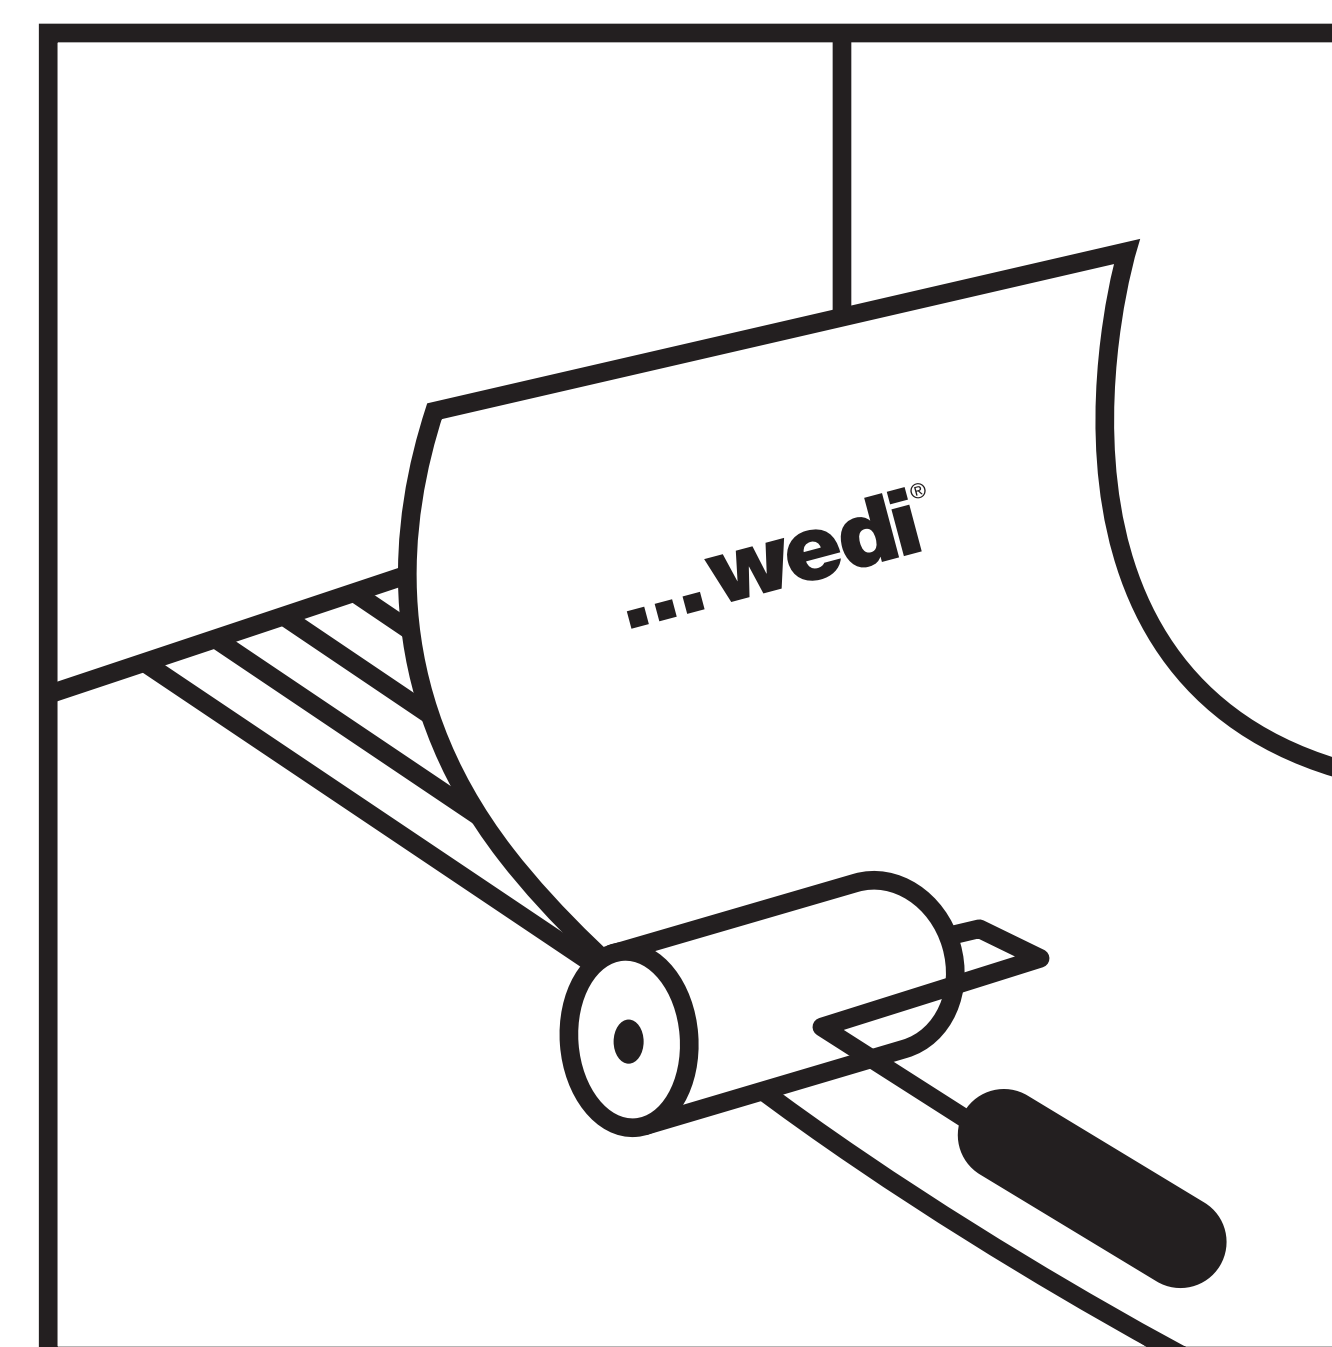

Ⓖ Die Stöße der Bahnen müssen ca. 5-10 cm überlappen. Zementäre Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520) auf überlappenden Bereich aufbringen.

ⒼB The widths must overlap at the joints by approx. 5-10 cm. Apply cement-based slurry-type sealing compounds to the overlapping area.


Ⓕ Faire chevaucher les joints des bandes sur environ 5 à 10 cm. Placer de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment dans la zone du chevauchement.

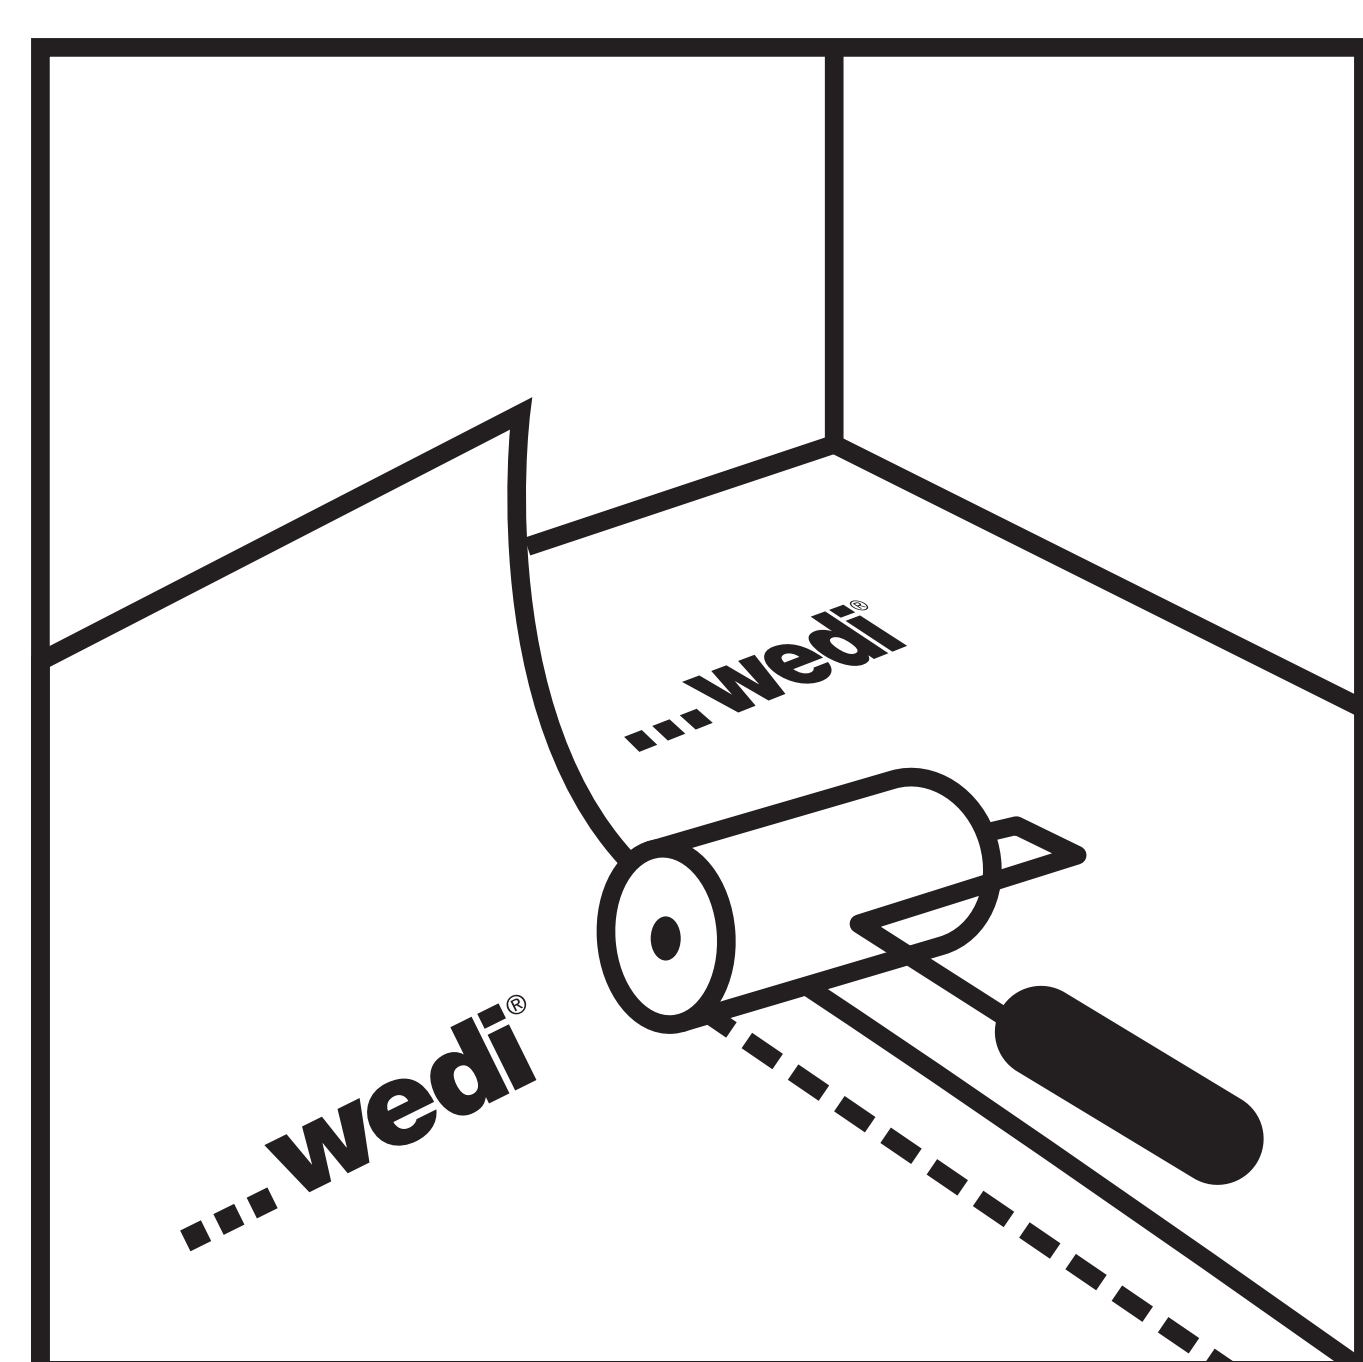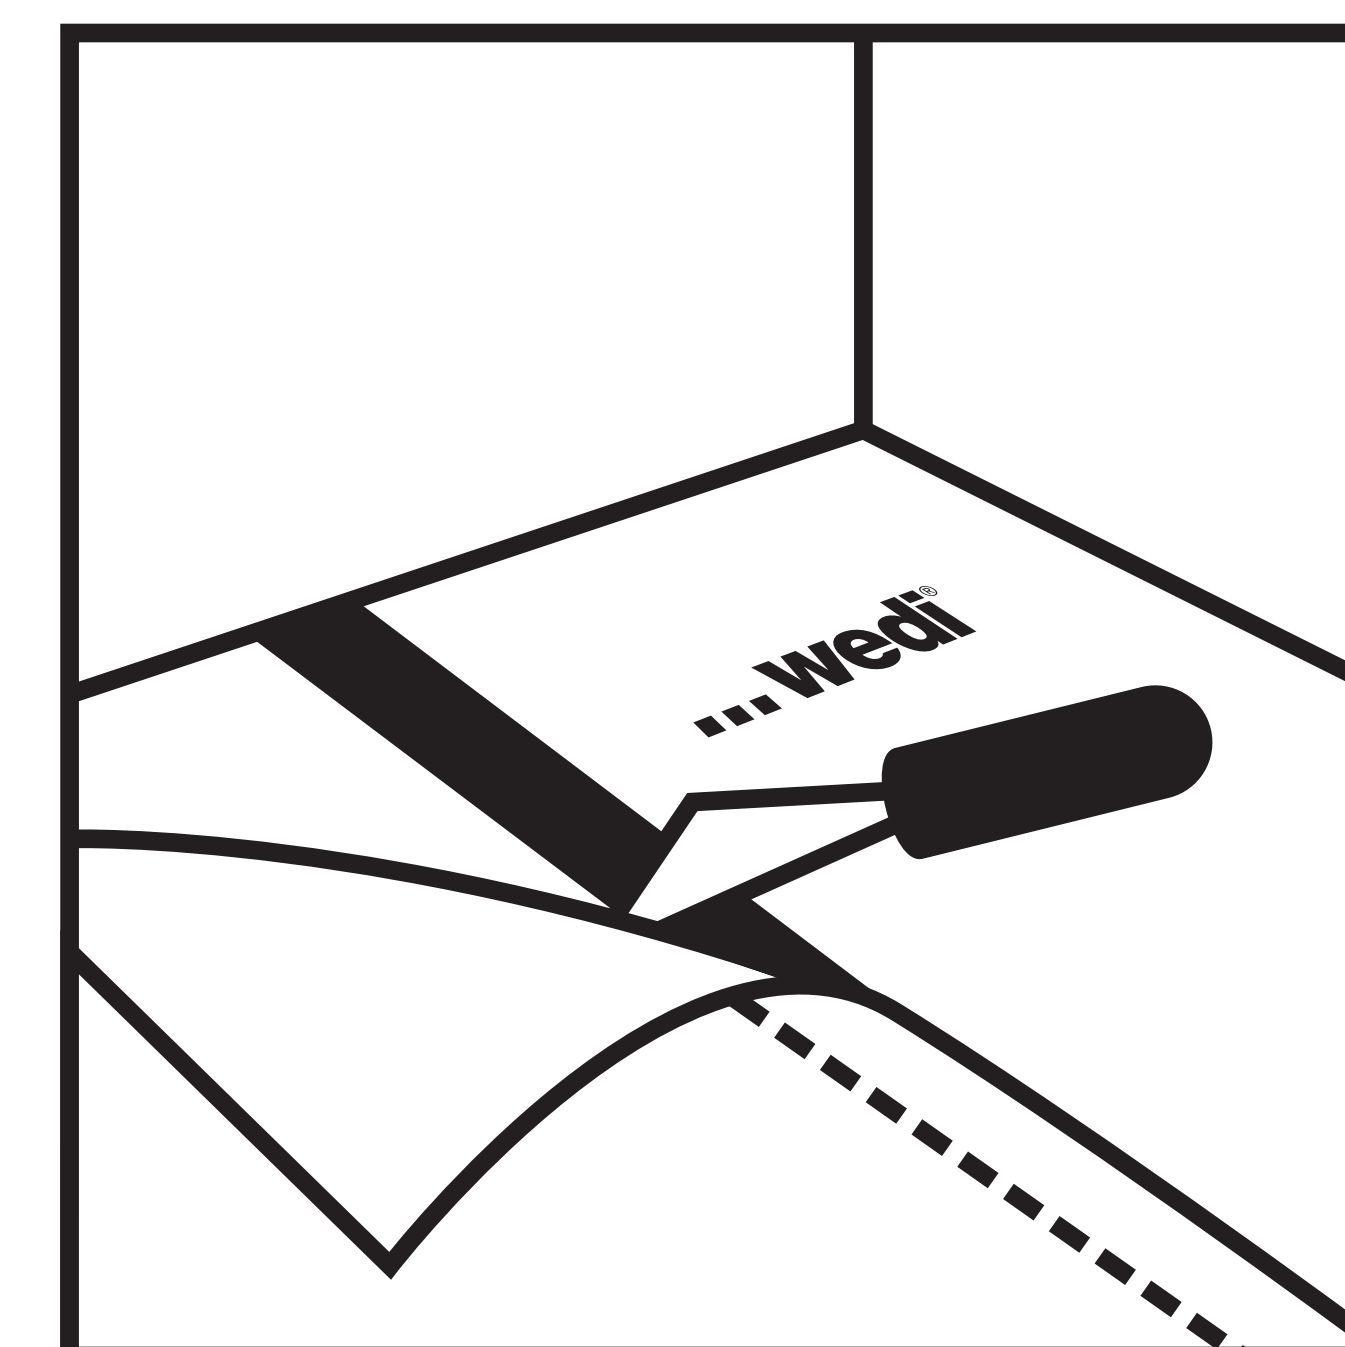

Ⓖ Zweite Bahn einlegen und Überlappungsbereich mit Traufel oder Gummiwalze andrücken.

ⒼB Insert the second width and press on the overlapping area using a trowel or rubber roller.


Ⓕ Poser la seconde bande et faire pression sur la zone de chevauchement à l'aide d'une taloche ou d'un cylindre en caoutchouc.

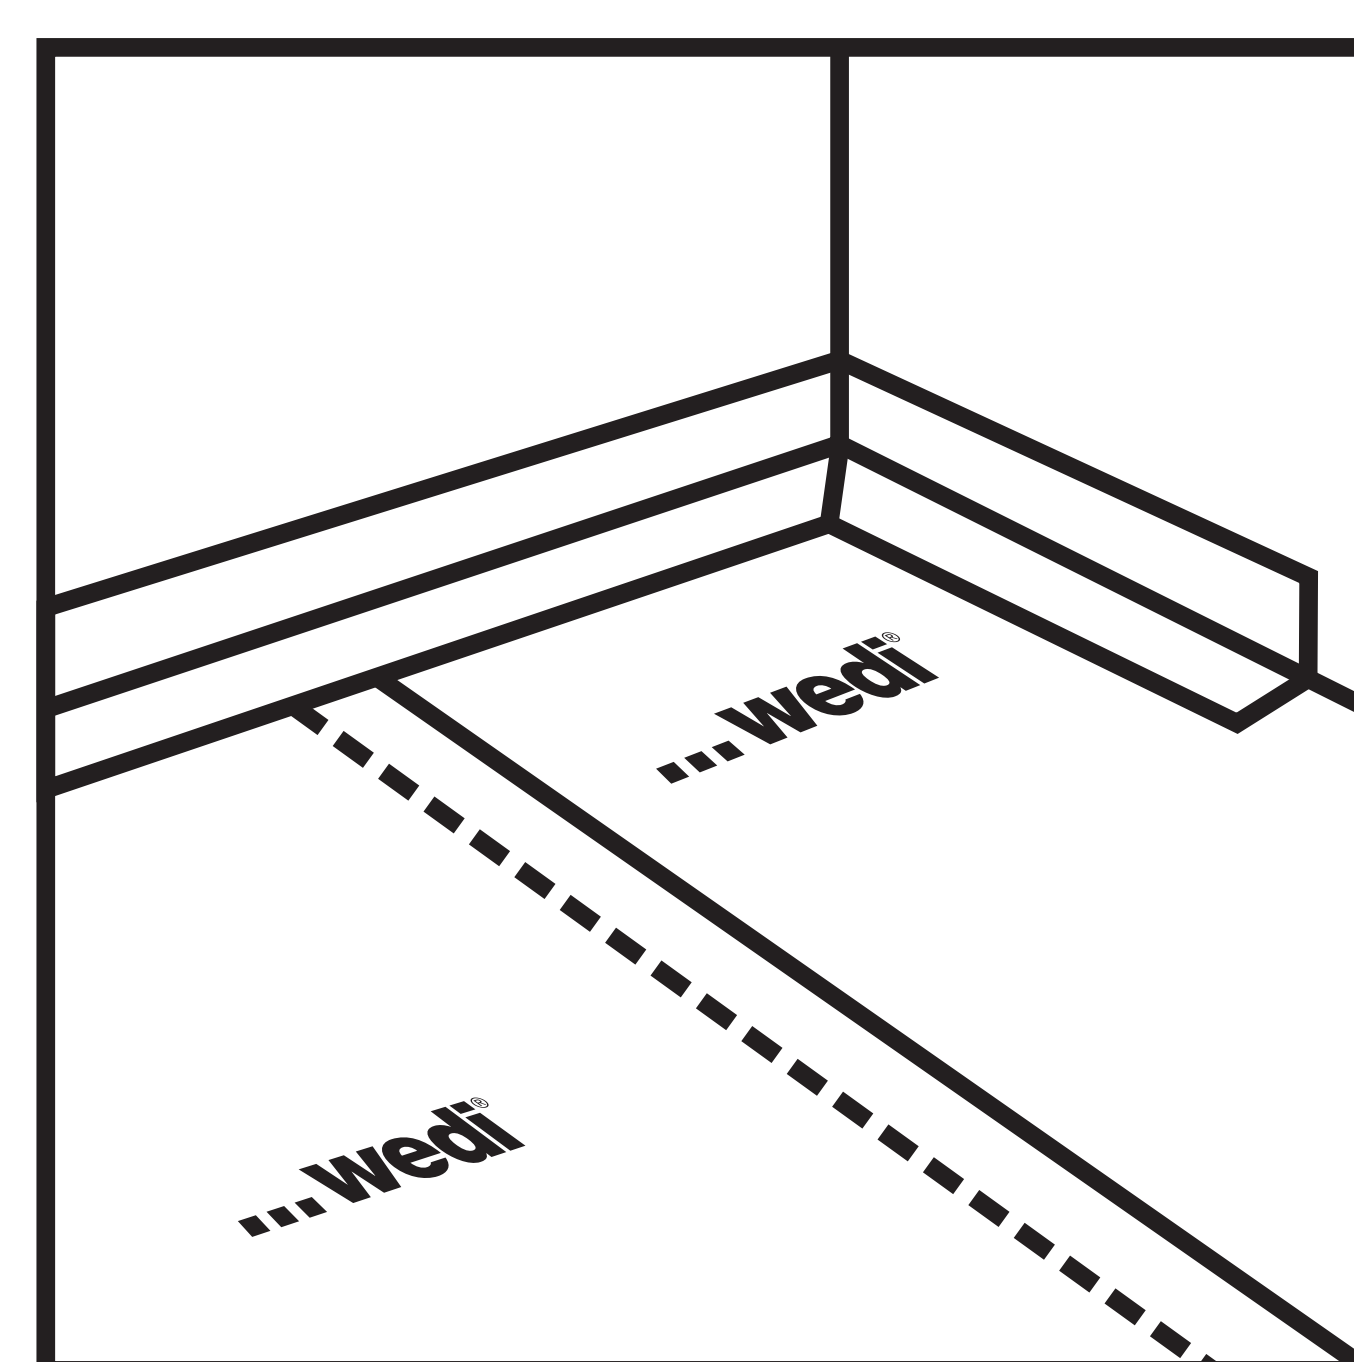

Ⓖ Eckfugen und Bodenanschlüsse mit wedi Dichtband und zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520) abdichten. Dichtband mittig auf Stoß anbringen.

ⒼB Seal off corner joints and floor connections with wedi sealing tape and cement-based slurry-type sealing compounds. Apply the sealing tape in the middle of the joint.

Ⓕ Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment. Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

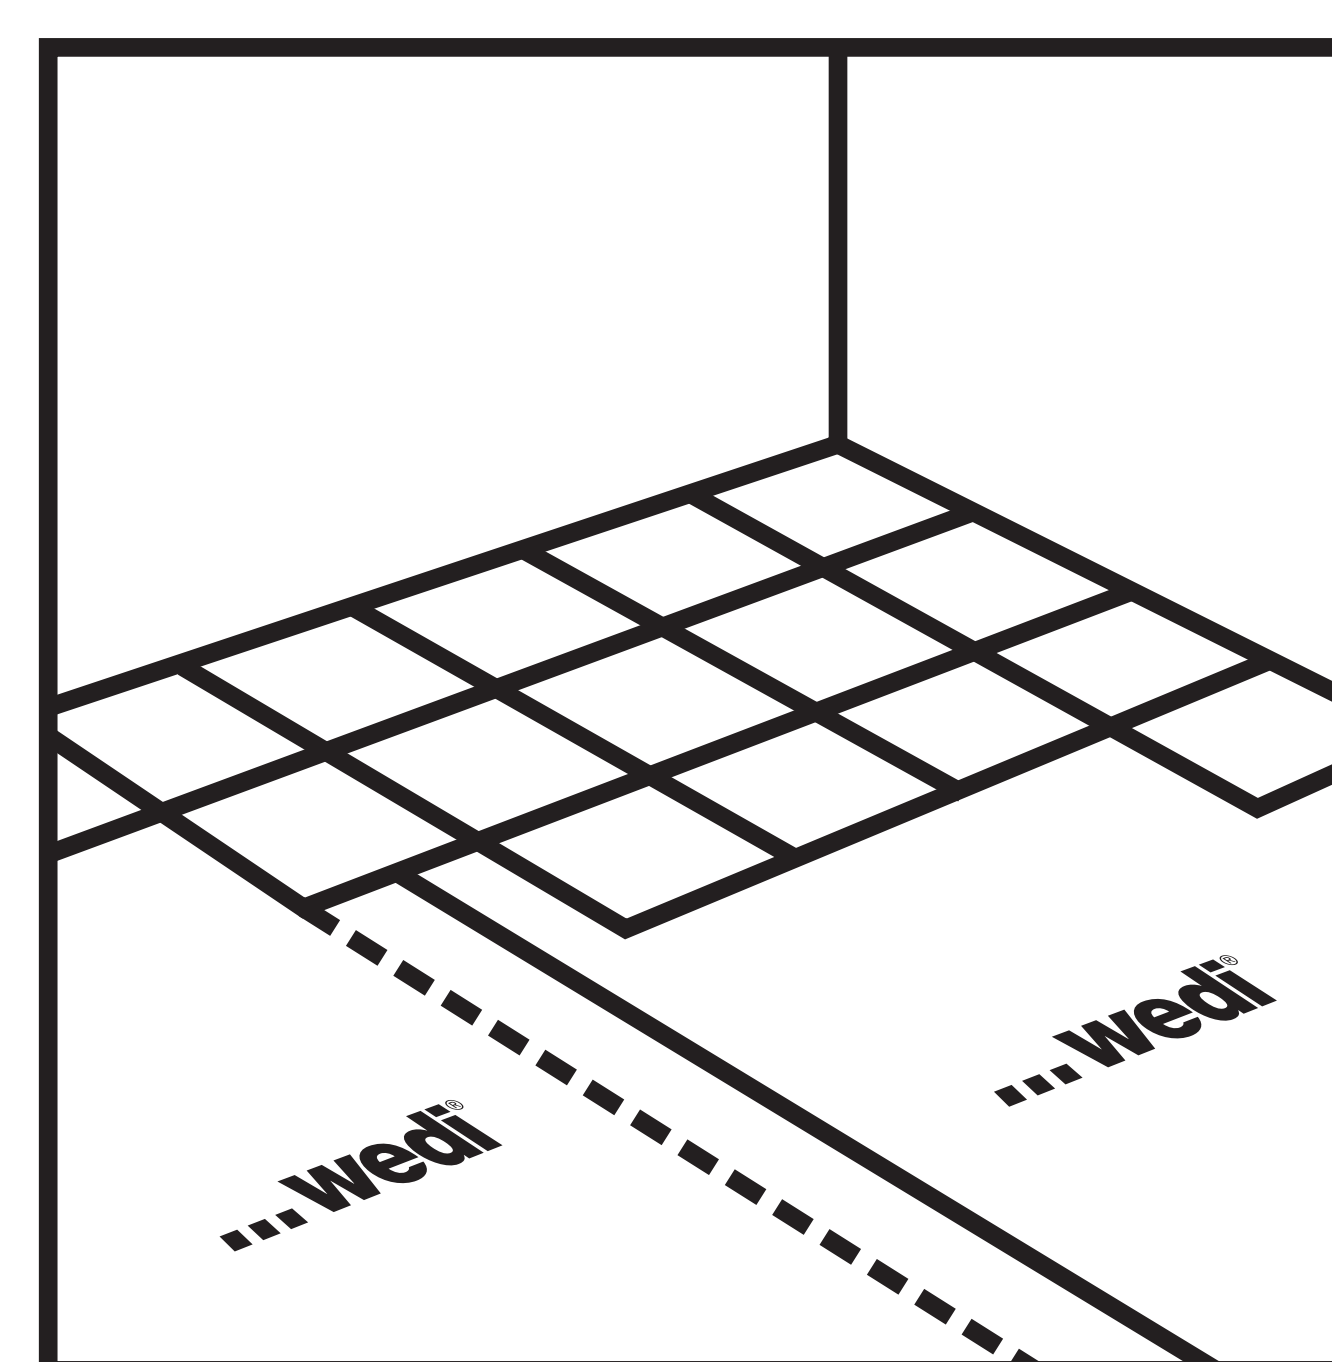

Ⓖ Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

ⒼB The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

Ⓕ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

